


INDIKATIONEN


- Kleine Restaurationen der Klasse I und III
- Restaurationen der Klasse V
- Unterfüllung von Klasse I + II
- Fissurenversiegelung
- Erweiterte Fissurenversiegelung
- Reparaturen von Composite-Restaurationen
- Ausblocken + Auffüllen von Unterschnitten in Kavitäten

INDICATIONS


- Small restorations of class I + III
- Restorations of class V
- Cavity liner for class I + II
- Fissure sealing
- Extended fissure sealing
- Repairs of composite restorations
- Blocking out + filling of undercuts in cavities

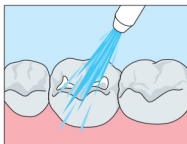


1. Zahn reinigen, Reinigungsrückstände mit Wasserspray entfernen und trocknen. Übertrocknung vermeiden.
1. Clean tooth, remove cleaning residue with water spray and air dry. Avoid overdrying.

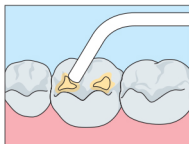


2. Material mithilfe des Luer-Lock-Tips in die Kavitäten applizieren.
2. Apply material onto the cavities using the Luer-Lock-Tip.

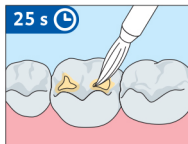


3. Material 25 s mit dem Pinsel einmassieren (Schichtstärke max. 0,5 mm). Überschüsse entfernen.
3. Using the brush, massage in the material for 25 s (thickness max. 0.5 mm). Remove excess.

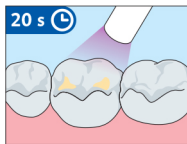

4. Material 20 s licht härten.
4. Light-cure material for 20 s.

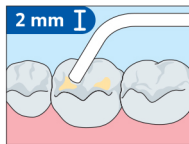


5. Restauration: Material in max. 2 mm-Schichten auftragen. Unterfüllung: 1 Schicht (max. 1 mm Stärke) auftragen. Jede Schicht 20 s licht härten.
5. Restoration: Apply material in max. 2 mm layers. Underfills: Apply 1 layer (max. 1 mm thick). Light-cure each layer for 20 s.

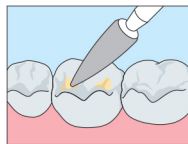


6. Überschüsse entfernen. Füllungs Oberfläche konturieren und ausarbeiten, Okklusion kontrollieren und polieren.
6. Remove excess. Contour the filling surface and finish, check occlusion and polish.

FISSURENVERSIEGELUNG FISSURE SEALING

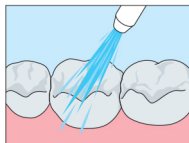


1. Schmelz reinigen,
Reinigungsrückstände mit
Wasserspray entfernen
und trocknen.

1. Clean enamel, remove
cleaning residue with
water spray and air dry.

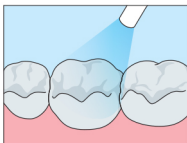


2. Zahn mit wasser- und
ölfreier Luft trocknen.
Feuchte Oberfläche
belassen.

2. Dry tooth with water- and
oil-free air. Leave a moist
surface.

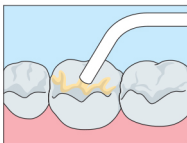


3. Material mithilfe des Luer-
Lock-Tips in die Kavitäten/
Fissuren applizieren.

3. Apply material onto the
cavities/fissures using the
Luer-Lock-Tip.

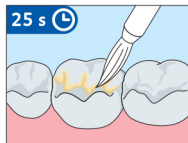


4. Material 25 s mit dem
Pinsel einmassieren
(Schichtstärke max. 0,5
mm). Überschüsse ent-
fernen.

4. Using the brush, massage
in the material for 25 s
(thickness max. 0.5 mm).
Remove excess.

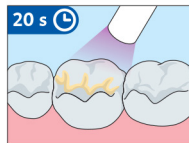


5. Material 20 s licht härten.

5. Light-cure material for
20 s.

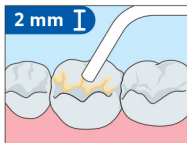

6. Ggf. Material in Schichten
auftragen (max. 2 mm
Stärke). Jede Schicht 20 s
licht härten.

6. Apply material in layers
(max. 2 mm thickness) if
necessary. Light-cure each
layer for 20 s.

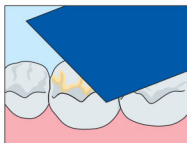

7. Okklusion prüfen, ggf.
anpassen und polieren.
Versiegelung polieren.

7. Check occlusion, correct
and polish if necessary.
Polish the sealing.



Please consult the enclosed instructions for use for further information.
DMG America LLC - www.dmg-america.com

KURZANLEITUNG
QUICK GUIDE